

## VEJLEDNING TIL OPDATERING AF SOFTWARE VERSION 5.5 BLUE&ME



**ADVARSEL** Hvis Blue&Me™ fungerer korrekt med telefoner tilsluttet, og der ikke er behov for at lytte til musikfiler fra den nye generation af Apple™-produkter som f.eks. iTouch eller iPhone, anbefales det ikke at forsætte med den nye softwareopdatering. Brug opdateringen, hvis der har været problemer i forbindelse med MediaPlayers funktionalitet.

Følgende opdatering kan ikke installeres på Blue&Me™Nav.

Hvis din bil er forholdsvis ny, er den måske allerede opdateret. I tvivlstilfælde skal du installere opdateringsversion 5.5. I så tilfælde tager proceduren kun nogle få minutter.

Opdateringsprocessen skal udføres i nøje overensstemmelse med vejledningen. I tilfælde af fejl fungerer systemet evt. ikke.

Husk, at når denne procedure er blevet udført, vil det ikke være muligt at vende tilbage til den tidligere softwareversion.

1. Download .zip-filen, der indeholder opdateringsprogrammet. [Den samlede størrelse på filerne, der skal downloades, udgør 59 Mb]
2. Udpak .zip-filen, og udtræk filerne til en ny mappe på din pc (f.eks. c:\Blue&Me). Kontroller, at følgende 7 filer forefindes:

Nome	Dimensione	Tipo
82UP	58.637 KB	File
C82E.CAB	301 KB	cab Archive
C82R.CAB	3 KB	cab Archive
C82S.cab	55 KB	cab Archive
COU.pku	17 KB	File PKU
DEU.pku	2.044 KB	File PKU
install.inf	1 KB	Informazioni di installazione

3. Forbered et USB-stik med en kapacitet på mindst 128 Mb, og formater drevet i FAT32-tilstand for at slette alle data, det måtte indeholde.

**BEMÆRK** Det anbefales at bruge et USB-stik med en maks. kapacitet på 8 GB.

4. Gem filerne (der tidligere er downloadet) i USB-stikkets hovedbibliotek (ikke i en mappe), og kontroller, at de alle er blevet kopieret korrekt.

**ADVARSEL** *Inden start skal du slukke for mobiltelefonen. Under opdateringen af softwaren må knapperne på bilens rat ikke aktiveres!*

*Opdateringstiden afhænger af bilen og modellen på USB-stikket, og den svinger gennemsnitligt mellem 5 og 15 minutter.*

5. Med bilen stående stille og tændingsnøglen i positionen **STOP** skal du indsætte USB-stikket i USB-porten på **Blue&Me™** placeret på midterkonsollen eller i handskerummet.
6. Drej tændingsnøglen til positionen **MAR UDEN AT STARTE BILEN**, tænd for radioen, og sørg for at fjerne evt. advarselsmeddelelser (f.eks. dør åben...) på displayet ved at trykke på knappen "Mode" eller "Menu" (afhængig af den bil, der skal opdateres).

**ADVARSEL** *Træk aldrig USB-stikket ud af USB-porten uanset årsagen, før opdateringen af softwaren er blevet afsluttet korrekt!*

*USB-stikket skal blive siddende i, selv om oplysningen "RE-START..." (GENSTART...) bliver vist på kontrolpanelet efterfulgt af dato og tidspunkt, og radioen begynder at spille igen også i nogle få minutter.*

7. På kontrolpanelet bliver der vist meddelelsen: "**UPDATE IN PROGRESS**" (**OPDATERING UNDER AFVIKLING**), og meddelelsen "**update started**" (**OPDATERING STARTET**) bliver afspillet. Hvis dette ikke sker, skal du dreje nøglen til positionen **STOP** og så tilbage til **MAR** igen. Under opdateringen bliver der evt. vist forskellige meddelelser om afviklingen af processen.
8. Når opdateringen er afsluttet, bliver meddelelsen "**COMPLETE**" (**AFSLUTTET**) vist på kontrolpanelet, og meddelelsen "**update complete, remove the USB stick**" (**opdatering afsluttet, fjern USB-stikket**) bliver afspillet.
9. Når **Blue&Me™**-opdateringsprocessen er afsluttet, skal tændingsnøglen drejes til positionen **STOP**, og USB-stikket skal tages ud.

Hvis opdateringen ikke er afsluttet, bliver meddelelsen "USB error" (USB-fejl) vist på displayet, og følgende meddelelse bliver afspillet: "There was an error during the update" (Der skete en fejl under opdateringen). Hvis det er tilfældet, skal du starte proceduren igen fra punkt 1.

## **ADVARSEL:**

På kontrolpanelet bliver der evt. vist meddelelsen: **ERROR USB 10 (FEJL USB 10)** sammen med afspilning af en meddelelse om, at opdateringsproceduren er blevet afbrudt. Fejlen og displaymeddelelsen kan dukke op på forskellige steder under opdateringen af forskellige årsager.

Yderligere oplysninger fremgår af nedenstående tabel:

	<b>Årsag</b>	<b>Løsning</b>
1	Bilen er udstyret med Blue&Me™ Nav	Opdatering ikke til rådighed
2	Bilen er en Alfa Romeo 147 o GT	Opdatering ikke til rådighed
3	USB-stikket er blevet fjernet inden afslutning af opdateringen	Gentag proceduren, og vent, til opdateringen er afsluttet

Hvis denne vejledning ikke har været nyttig, kan du kontakte vores Kundeservice.

**BEMÆRK** Sammenlignet med versionerne før 5.5 kan der være forskel på nogle menupunkter:

**Før:** M.M. PLAYER

**Nu:** MEDIA PLAYER

**Før:** CONTINUOUS PLAY

**Nu:** REPEAT TRACK

**Før:** DEVICE UPDATE

**Nu:** (punktet er fjernet)

**ADVARSEL** Når opdateringen er afsluttet, vil tilslutning af de tidligere tilsluttede telefoner blive foretaget uden nogen indgriben. I forbindelse med de første par tilslutninger straks efter opdateringen kan der forekomme nogle afbrydelser af Bluetooth, fordi **Blue&Me™** foretager afprøvning af forskellige protokoller for at finde den bedst egnede til den type telefon, der benyttes.

På telefoner, der understøtter en særlig protokol (PBAP), bliver kontaktlisten vist som Navn og Efternavn, uanset hvordan det bliver vist på telefonen.

Afhængig af telefonmærke/-model kan det efter opdateringen være nødvendigt at kopiere dine kontakter fra SIM-kortet til telefonens hukommelse for at synkronisere kontaktlisten med Blue&Me™ i din bil.

Opdateringen forbedrer ikke AAC- eller MP4-kompatibiliteten, hvis der ikke er sørget for det i bilen fra starten. For at sikre korrekt afspilning af musikfiler anbefales det at bruge et USB-stik kun med lydfile, fordi tilstedeværelsen af andre filer (eksekverbare og programfiler) kan sænke hastigheden på eller blokere det spor, der afspilles.